

Raport: **(480840649/2022)**
 Raport wykonał: **(kod eksperta)890**
 Data sporządzenia raportu: **31.10.2022**
 Pakiet: **Mini**

Informacje podstawowe auta

Marka	Ford
Nadwozie	Minivan
Przebieg	
Model	Galaxy
Pojemność	1998 cm3
Rodzaj paliwa	Benzyna
Rocznik	1998
Moc	116KM / 85kW
Skrzynia biegów	Manualna



Informacje dodatkowe auta

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	WF0GXXPSWGWS45985
Układ silnika / Ilość cylindrów	R4
Rodzaj napędu	Przedni
Data następnego przeglądu technicznego	27/05/19
Data ważności ubezpieczenia	Brak danych
Data pierwszej rejestracji	13/05/98
Data pierwszej rejestracji w Polsce	13/05/98
Kraj poprzedniej rejestracji	Polska
Dopuszczalna masa całkowita	2400 kg

Ocena zewnętrzna pojazdu

Pomiar lakieru i szczelin pomiędzy elementami karoserii

Pomiary lakieru


Wartość zmierzona

Punkt	min [μm]	max [μm]
1	114	220
2	113	124
3	154	187
4	287	1152
5	240	428
6	152	880
7	200	284
8	175	190
9	254	321
10	351	1404
11	124	183

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona

Punkt	min [mm]	max [mm]
A	2,8	5,5
B	3,5	4,0
C	3,5	4,0
D	5,5	10,0
E	5,5	10,0
F	2,8	4,0
G	3,8	4,8
H	2,8	3,0
I	7,0	8,0
J	8,0	10,0

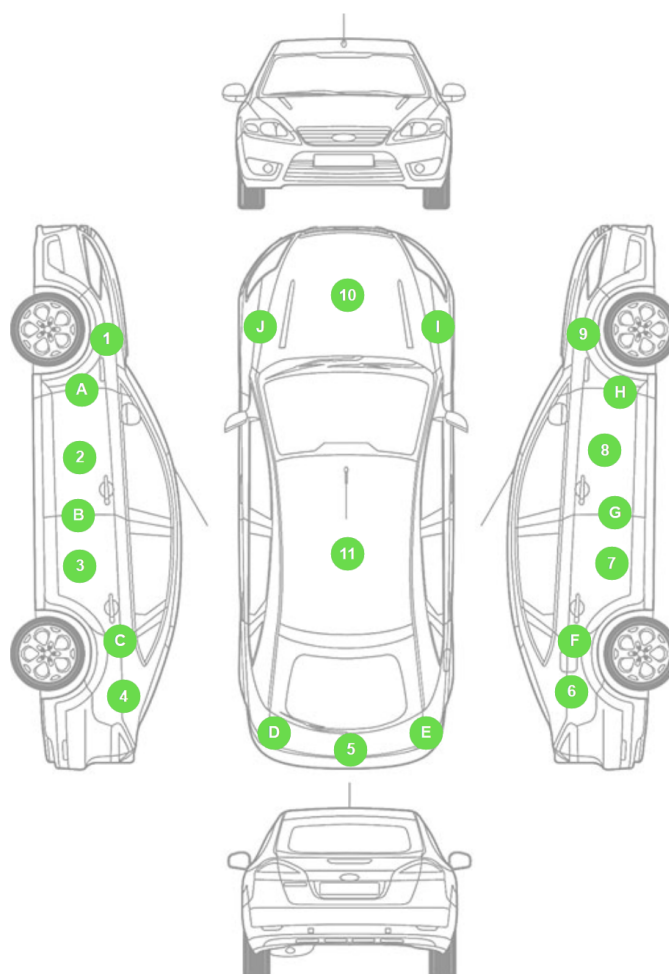

Wnioski

Stan samochodu bardzo zły - liczne miejsca perforacji blachy na wylot, bardzo rozpowszechniona korozja karoserii oraz podwozia samochodu. Prawie wszystkie elementy karoserii były w przeszłości naprawiane, ponadto błotnik lewy tylny, kłapa bagażnika, błotnik prawy tylny, drzwi prawe tylne, błotnik prawy przedni oraz maska silnika były naprawiane blacharsko przy użyciu podkładu szpachlowego. Widoczne ślady demontażu śrub mocujących drzwi oraz błotniki.

Szyby

	Producent	Nr fabryczny	Data produkcji
Przód	Sekurit Saint Gobain	000005	brak
P. przednie drzwi	Sekurit Saint Gobain	001100	98
P. tylne drzwi	Sekurit Saint Gobain	001100	98
P. tył trójkąt drzwi	Sekurit Saint Gobain	001100	98
Tył	Sekurit Saint Gobain	000018	98
L. tylne drzwi	Sekurit Saint Gobain	001100	98
L. przednie drzwi	Sekurit Saint Gobain	001100	98
L. tył trójkąt drzwi	Sekurit Saint Gobain	001100	98

Czy numeracja szyb jest zgodna parami?	Tak
--	-----

Wnioski po oględzinach szyb

Wszystkie szyby zamontowane w pojeździe są oryginalne, pochodzą z tego samego roku produkcji (rok produkcji auta), ich numeracja pokrywa się parami pomiędzy stronami. Można więc założyć, że szyby zostały zamontowane fabrycznie i nie były wymieniane w wyniku kolizji.

Światła

Producent lamp przednich	brak danych
--------------------------	-------------

Typ	Stan	Komentarz
Mijania		
Kierunkowskazy		
Stopu		
Długie		
Postojowe		
Przeciwmgłowe		
Cofania		
Awaryjne		

Wnioski po oględzinach świateł

brak akumulatora - niemożliwe sprawdzenie. Brak śladów demontażu reflektorów, nie mają one uszkodzeń ani śladów naprawy.

Opony / Felgi

	Lewy przód	Lewy Tył	Prawy przód	Prawy tył
Typ	letnia	letnia	letnia	letnia
Producent	Dunlop	Dunlop	Dunlop	Continental
Nazwa handlowa	Sport	Sport	Sport	Contact
Indeks prędkości i nośności	nieczytelne	nieczytelne	91H	95T
Data produkcji	nieczytelne	nieczytelne	5210	nieczytelne
Rozmiar opony	195/65/15	195/65/15	195/65/15	195/65/15
Felga (Stalowa/Stopowa)	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa
Stan felgi	dostateczny	dostateczny	dostateczny	dostateczny
Stan bieżnika str. wew.	5,1	4,8	3,8	6,0
Stan bieżnika środka	5,0	4,8	3,9	6,1
Stan bieżnika str. zew.	4,6	4,7	3,9	5,9

Wnioski po oględzinach opon i felg

Koła na felgach stalowych w stanie dobrym. Opony spękane, bez powietrza, nierówno zużyte i zbyt stare do dalszej eksploatacji - nadają się do wymiany. Brak koła zapasowego.

Komora silnika

	Stan	Komentarz
Wew. stan maski i maty wygłuszającej Ślady odkręcania śrub mocujących	Brak	
	Nie ok	widoczne ślady demontażu śrub mocujących
Producent oleju	brak danych	
Gatunek oleju	brak danych	
Data wymiany	Brak zawieszki	

Poziom oleju	Nie ok	zbyt niski
Kolor oleju	Nie ok	ciemny, gęsty
Gatunek płynu chłodniczego	brak danych	
Poziom płynu chłodniczego	Ok	
Kolor płynu chłodniczego	mętny, ciemny	
Wycieki widoczne w komorze od góry	Występują	
Stan wizualny komory	Nie ok	komora silnikowa mocno zabrudzona
Stan lakieru w komorze	Ok	
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	
Niepokojące dźwięki	Brak	

Wnioski po oględzinach komory silnika

Komora silnika bardzo mocno zabrudzona. Brak śladów napraw czy poważnych wypadków, ale są ślady demontażu niektórych elementów blacharskich. Bardzo intensywne zaolejenie silnika i elementów osprzętu może oznaczać poważną awarię układu napędowego. Brak akumulatora, skorodowana podstawa akumulatora. Płyn chłodzący bardzo mętny, może oznaczać uszkodzenie silnika.

Ocena wnętrza pojazdu

Wyposażenie pojazdu

	Stan	Komentarz
Tempomat		
Skórzana tapicerka		
Radio/CD/DVD/Pilot	Brak	
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Brak	
Autoalarm	Brak	
Światła reg. Elektrycznie		
El. składane lusterka		
Blokada skrzyni biegów		
Centralny zamek		
Czujnik deszczu		
Czujnik parkowania P/T	Brak	
Światła przeciwmgłowe		
Podgrzewane fotele	Brak	
El. reg. fotel kierowcy	Brak	
El. reg. fotel pasażera	Brak	
El. reg. lusterka	Brak	
El. szyby przód	Brak	

El. szyby tył	Brak	
Hak	Brak	
Immobiliser		
Ogrz. tylna szyba		
Kier. wielofunkcyjna	Brak	
Klimatyzacja		
Komputer		
Ksenony		
Nawigacja cd		
Wsp. kierownicy		
Inne		

Wnioski po oględzinach wyposażenia pojazdu

brak akumulatora - niemożliwe sprawdzenie

Kokpit

	Stan	Komentarz
Plastiki	Ok	
Drewno	Brak	
Elementy metalowe	Brak	

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit w stanie dostatecznym - ponadnormatywnie zużyta gałka zmiany biegów oraz inne elementy plastikowe. Pasy bezpieczeństwa oryginalne, brak śladów regeneracji czy demontażu kokpitu, zaślepki poduszek powietrznych bez śladów ingerencji, bez poważnych uszkodzeń elementów kokpitu.

Stan elementów tapicerki

Wizualna ocena zużycia (stan)	dostateczny
Czy w aucie czuć zapach papierosów?	Nie

Rodzaj wady	Stan	Komentarz
Pęknięcia	Brak	
Przypalenia	Brak	
Zabrudzenia	Brak	
Przetarcia	Brak	

Wnioski po oględzinach tapicerki

Bez poważnych uszkodzeń tapicerki, ale wyraźnie zużyty materiał na fotelu kierowcy, dużo zabrudzeń

zarówno tapicerki jak i podsufitki. Brak zapachu papierosów w kabinie auta. Ogólny poziom zużycia bardzo intensywny.

Jazda próbna

	Sprawdzono	Stan	Komentarz
Rozruch silnika zimnego	Nie		
Rozruch silnika rozgrzanego	Nie		
Czy gasną kontrolki po odpaleniu	Nie		
Dymienie z rury (kolor)	Nie		
Przyspieszanie	Nie		
Hamowanie	Nie		
Skrzynia biegów	Nie		
Tempomat	Brak		
Zawieszenie	Nie		
Jazda na wprost	Nie		
Hamulec ręczny	Nie		
Luz na kierownicy	Nie		
Układ wydechowy	Nie		
Instalacja gazowa	Brak		

Wnioski po jeździe próbnej

Jazda próbna niemożliwa ze względu na długi postój samochodu i brak akumulatora

Historia napraw

Przebieg	Data	Naprawiany / Wymieniany element	Miejsce naprawy
		brak danych	

Podsumowanie

Prawdopodobne naprawy jakie trzeba wykonać i ich szacowany koszt

Samochód w bardzo złym stanie blacharskim, do pełnej odbudowy (koszt kilkudziesięciu tysięcy złotych) lub złomowania. Brak możliwości sprawdzenia stanu technicznego, ale stan komory silnikowej zdradza poważne problemy z układem napędowym. Koszt przygotowania do próby uruchomienia silnika (wymiana oleju, świec zapłonowych, pasków, filtrów) wyniosłby ok. 1000zł. Do wymiany opony - 800zł za komplet.

Analiza przebiegów na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

brak danych

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

brak informacji

Czy stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem: **NIE**

samochód nie jest przedmiotem sprzedaży

Czy stan zużycia pojazdu jest adekwatny do przebiegu deklarowanego: **NIE**

przebieg deklarowany nieznanym ze względu na rozładowany akumulator

Podsumowanie

Czy auto jest warte zakupu i dlaczego / czy ekspert kupiłby to auto: **NIE**

Cena pojazdu: **750 zł**

Samochód ekstremalnie skorodowany, próby przywrócenia go do stanu dopuszczającego użytek na drogach publicznych bez najmniejszych wątpliwości są nieuzasadnione ekonomicznie.

Galeria







