

Raport: **(555160127/2022)**  
 Raport wykonał: **(kod eksperta)890**  
 Data sporządzenia raportu: **31.10.2022**  
 Pakiet: **Mini**

## Informacje podstawowe auta

Marka	Volkswagen
Nadwozie	Bus
Przebieg	
Model	Transporter
Pojemność	1896 cm3
Rodzaj paliwa	Diesel
Rocznik	2008
Moc	102KM / 75kW
Skrzynia biegów	Manualna



## Informacje dodatkowe auta

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	WV1ZZZ7HZ8H102275
Układ silnika / Ilość cylindrów	R4
Rodzaj napędu	Przedni
Data następnego przeglądu technicznego	23/01/21
Data ważności ubezpieczenia	Brak danych
Data pierwszej rejestracji	04/02/2008
Data pierwszej rejestracji w Polsce	04/02/2008
Kraj poprzedniej rejestracji	Polska
Dopuszczalna masa całkowita	2800 kg

## Ocena zewnętrzna pojazdu

Pomiar lakieru i szczelin pomiędzy elementami karoserii

### Pomiary lakieru


Wartość zmierzona

Punkt	min [μm]	max [μm]
1	100	114
2	129	341
3	0	0
4	89	104
5	76	98
6	78	105
7	81	106
8	78	116
9	88	103
10	77	95
11	79	96

### Pomiary szczelin

Wartość zmierzona

Punkt	min [mm]	max [mm]
A	3,6	3,8
B	4,8	6,0
C	0,0	0,0
D	9,0	10,0
E	8,0	9,0
F	5,4	5,8
G	5,8	6,2
H	5,0	5,4
I	3,6	4,0
J	3,6	4,4

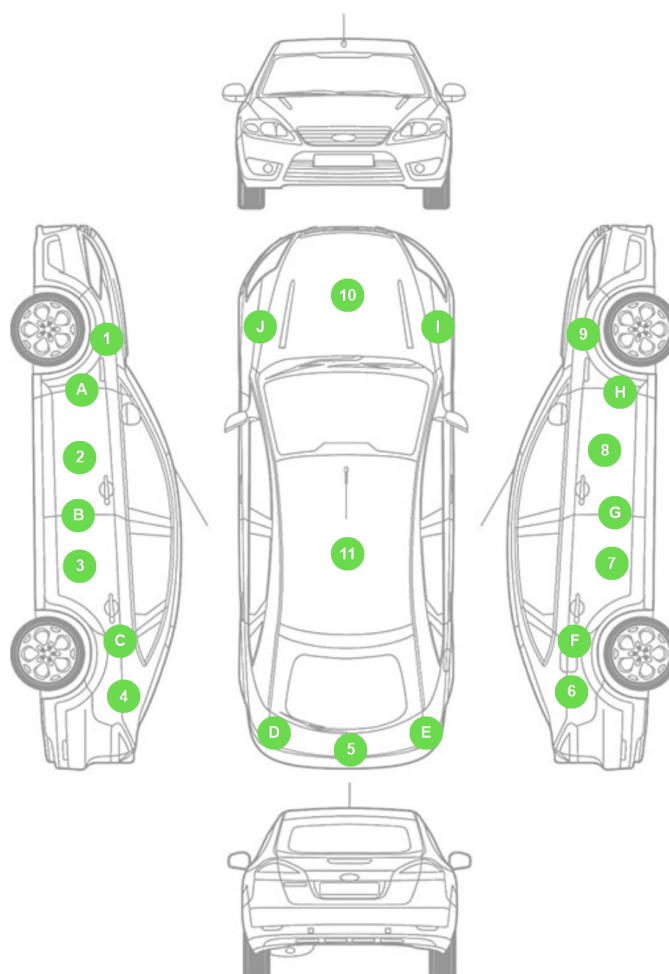

## Wnioski

Samochód w ogólnym stanie złym, z licznymi uszkodzeniami lakieru, rysami, punktami z korozją, wgniezione drzwi skrzydłowe tylne, niesprawne drzwi rozsuwane boczne (nie otwierają się z żadnej ze stron), wgnieciony próg prawy, głębokie zarysowanie progu lewego.

Dokładne pomiary warstwy lakierniczej wykazały przeprowadzone w przeszłości naprawy blacharsko-lakiernicze na lewych przednich drzwiach z użyciem podkładu szpachlowego. Poza tym oryginalny lakier i brak wyraźnych śladów napraw powypadkowych.

## Szyby

	Producent	Nr fabryczny	Data produkcji
Przód P. przednie drzwi	Pilkington	001589	2007
	Sekurit Saint Gobain	001100	2007
P. tylne drzwi	brak	brak	brak
P. tył trójkąt drzwi	brak	brak	brak
Tył	brak	brak	brak
L. tylne drzwi	brak	brak	brak
L. przednie drzwi	Sekurit Saint Gobain	001100	2007
L. tył trójkąt drzwi	brak	brak	brak

Czy numeracja szyb jest zgodna parami?	Tak
--	-----

## Wnioski po oględzinach szyb

Szyby zamontowane w pojeździe oryginalne, bez uszkodzeń, zgodne numeracją pomiędzy stronami, zgodne datą produkcji z datą produkcji samego samochodu.

## Światła

Producent lamp przednich	brak informacji
--------------------------	-----------------

Typ	Stan	Komentarz
Mijania		
Kierunkowskazy		
Stopu		
Długie		
Postojowe		
Przeciwmgłowe		
Cofania		
Awaryjne		

## Wnioski po oględzinach świateł

Brak możliwości sprawdzenia - akumulator rozładowany

## Opony / Felgi

	Lewy przód	Lewy Tył	Prawy przód	Prawy tył
Typ	wielosezono wa	wielosezono wa	wielosezono wa	wielosezono wa
Producent	imperial	Matador	imperial	Matador
Nazwa handlowa	Ecovan	Variant All Weather	Ecovan	Variant All Weather
Indeks prędkości i nośności	107/105T	107/105T	107/105T	107/105T
Data produkcji	1517	4514	1517	4517
Rozmiar opony	205/65/16C	205/65/16C	205/65/16C	205/65/16C
Felga (Stalowa/Stopowa)	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa
Stan felgi	dobry	dobry	dobry	dobry
Stan bieżnika str. wew.	7,1	7,1	6,9	7,1
Stan bieżnika środek	7,2	7,2	6,9	7,2
Stan bieżnika str. zew.	7,2	7,1	6,9	7,1

## Wnioski po oględzinach opon i felg

Koła na oryginalnych stalowych felgach w stanie dobrym. Opony wielosezonowe, z wysokim bieżnikiem i dopuszczalnym rokiem produkcji (za wyjątkiem lewej tylnej opony), niemniej ich stan jest niedopuszczalny - bardzo mocno starte ranty (zapewne w wyniku dojeżdżania do krawężników) oraz spękanie gumy kwalifikują komplet opon do wymiany.

## Komora silnika

	Stan	Komentarz
Wew. stan maski i maty wygłuszającej Ślady odkręcania śrub mocujących	Brak	
	Nie ok	widoczne ślady demontażu elementów blacharskich
Producent oleju	brak danych	
Gatunek oleju	brak danych	
Data wymiany		

Poziom oleju	Ok	
Kolor oleju	Ok	
Gatunek płynu chłodniczego	brak danych	
Poziom płynu chłodniczego	Ok	
Kolor płynu chłodniczego	różowy klarowny	
Wycieki widoczne w komorze od góry	Występują	
Stan wizualny komory	Ok	
Stan lakieru w komorze	Ok	
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	
Niepokojące dźwięki	Brak	

## Wnioski po oględzinach komory silnika

Ogólny stan komory silnikowej dobry, bez śladów napraw powypadkowych, bez obecnych uszkodzeń. Lakier na elementach konstrukcyjnych oryginalny. Poziom wszystkich płynów w normie. Brak niepokojących osadów pod korkiem wlewu oleju. Lekkie zapocenia olejowe na silniku oraz jego osprzęcie.

## Ocena wnętrza pojazdu

### Wyposażenie pojazdu

	Stan	Komentarz
Tempomat		
Skórzana tapicerka		
Radio/CD/DVD/Pilot		
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Brak	
Autoalarm		
Światła reg. Elektrycznie		
El. składane lusterka	Brak	
Blokada skrzyni biegów		
Centralny zamek		
Czujnik deszczu		
Czujnik parkowania P/T	Brak	
Światła przeciwmgłowe		
Podgrzewane fotele	Brak	
El. reg. fotel kierowcy	Brak	
El. reg. fotel pasażera	Brak	
El. reg. lusterka		
El. szyby przód		
El. szyby tył	Brak	

Hak	Brak	
Immobiliser		
Ogrz. tylna szyba		
Kier. wielofunkcyjna	Brak	
Klimatyzacja		
Komputer		
Ksenony		
Nawigacja cd		
Wsp. kierownicy		
Inne		

## Wnioski po oględzinach wyposażenia pojazdu

Brak możliwości sprawdzenia, ze względu na rozładowany akumulator. Z pewnością niesprawne są boczne prawe drzwi rozsuwane - nie można ich otworzyć ani od zewnątrz, ani od wewnątrz pojazdu.

## Kokpit

	Stan	Komentarz
Plastiki	Nie ok	liczne uszkodzenia, zużycie
Drewno	Brak	
Elementy metalowe	Brak	

## Wnioski po oględzinach kokpitu

Uszkodzone boczki drzwiowe z obydwu stron, uszkodzona gałka zmiany biegów, mocne zużycie kierownicy oraz pedałów. Brak śladów demontażu, czy regeneracji deski rozdzielczej. Pasy bezpieczeństwa oryginalne. Osłona poduszki powietrznej nie nosi śladów ingerencji.

## Stan elementów tapicerki

Wizualna ocena zużycia (stan)	dopuszczający
Czy w aucie czuć zapach papierosów?	Nie

Rodzaj wady	Stan	Komentarz
Pęknięcia	Występują	
Przypalenia	Brak	
Zabrudzenia	Występują	
Przetarcia	Występują	

## Wnioski po oględzinach tapicerki

Tapicerka w stanie bardzo złym - fotele kierowcy przetarte aż do widocznych elementów konstrukcyjnych. Ponadto intensywne zabrudzenia tapicerki oraz podsufitki. Brak śladów demontażu tapicerki kabiny oraz podsufitki.

## Jazda próbna

	Sprawdzono	Stan	Komentarz
Rozruch silnika zimnego	Nie		
Rozruch silnika rozgrzanego	Nie		
Czy gasną kontrolki po odpaleniu	Nie		
Dymienie z rury (kolor)	Nie		
Przyspieszanie	Nie		
Hamowanie	Nie		
Skrzynia biegów	Nie		
Tempomat	Brak		
Zawieszenie	Nie		
Jazda na wprost	Nie		
Hamulec ręczny	Nie		
Luz na kierownicy	Nie		
Układ wydechowy	Nie		
Instalacja gazowa	Brak		

## Wnioski po jeździe próbnej

Z powodu długiego postoju oraz zupełnie rozładowanego akumulatora, nie było możliwe sprawdzenie powyższych elementów.

## Historia napraw

Przebieg	Data	Naprawiany / Wymieniany element	Miejsce naprawy
		brak danych	

## Podsumowanie

### Prawdopodobne naprawy jakie trzeba wykonać i ich szacowany koszt

Samochód z pewnością wymaga napraw blacharskich, wymiany opon (min. 1000zł), konserwacji podwozia, naprawy drzwi przesuwnych, kosmetyki wnętrza oraz pełnego serwisu silnika przed próbą jego uruchomienia. Sumarycznie taki podstawowy zestaw czynności przygotowujących auto do powrotu na drogi publiczne wyniosłby ok. 7000zł, jednak prawdopodobnie po takim uruchomieniu pojawiłyby się dodatkowe czynności serwisowe do przeprowadzenia.

## Analiza przebiegów na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

brak dokumentów do analizy

## Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Brak rozmowy ze sprzedającym na ten temat

Czy stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem: **NIE**

samochód nie jest przedmiotem sprzedaży

Czy stan zużycia pojazdu jest adekwatny do przebiegu deklarowanego: **NIE**

Nie jest znany przebieg deklarowany, niesprawny wyświetlacz przebiegu z powodu braku naładowanego akumulatora.

## Podsumowanie

Czy auto jest warte zakupu i dlaczego / czy ekspert kupiłby to auto: **NIE**

Cena pojazdu: **4319 zł**

Samochód wymaga dużego nakładu prac blacharsko-lakierniczych oraz kompleksowego serwisu przed próbą uruchomienia i przywrócenia sprawności technicznej. Auto robi wrażenie bardzo mocno wyeksploatowanego i jako takie nie rokuje jako baza do przeprowadzenia kompleksowego serwisu i prac blacharskich - jest to ekonomicznie nieuzasadnione, tym bardziej, że w toku działań przywracających sprawność, niewątpliwie objawią się kolejne, nieprzewidywalne obecnie wydatki.



## Galeria



